

ANEXOII

**OBRA: GUARITA (POSTO DE
SALVAMENTO)ÁREA:10,00M²**


MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUÇÃO DE GUARITAS

OBJETIVO:

O presente memorial descritivo tem por objetivo complementar e estabelecer as condições que regerão a aplicação e uso dos materiais a serem empregados na execução dos serviços que serão relacionados para a construção de guaritas de guarda-vidas. A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às normas a seguir e o projeto anexo. A mão-de-obra será especializada e a guarita executada deverá apresentar bom acabamento. Serão impugnados todos os trabalhos executados que não satisfaçam o Memorial Descritivo e o Projeto Arquitetônico.



E:\NEO\COLOPLANEJAMENTO\000_001\TURISAS PUBLICAS\PROJETO 3000\PROJETO 0 2017_2020\2020_240_05\ARTE 2020\QUARTA.DWG

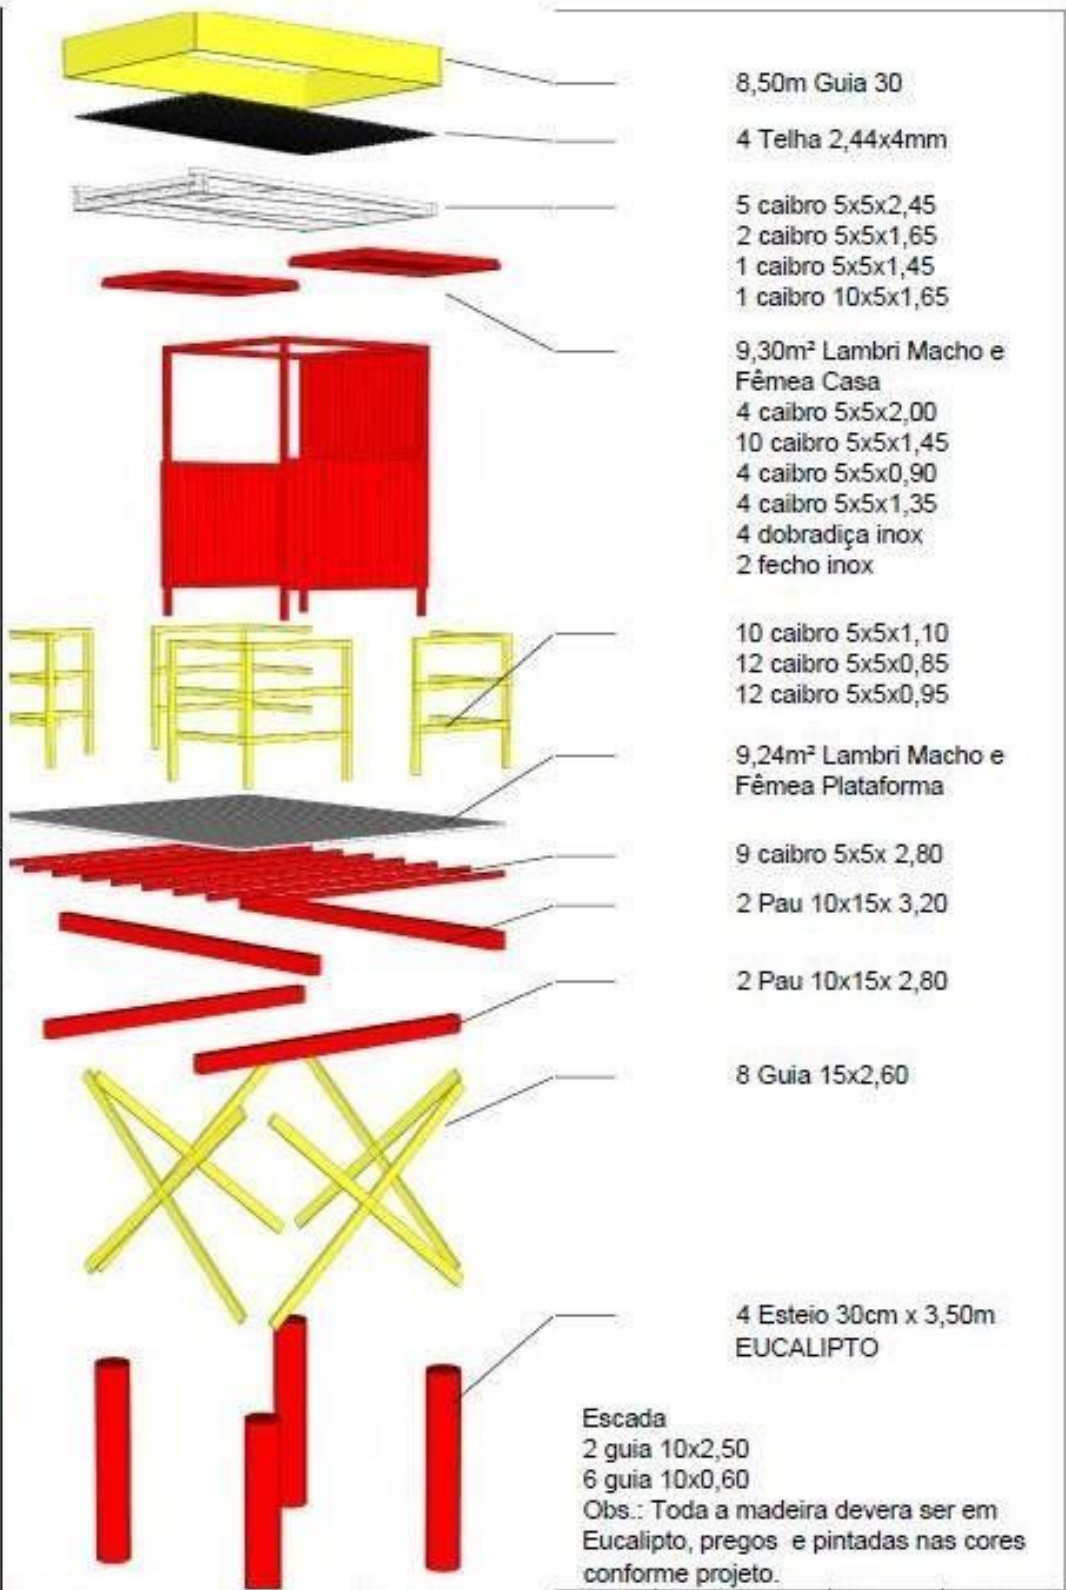

Proprietario SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	Resp. Técnico Evaristo Pizzolo Fernandes Reg. CREA: 0265/12048	Nº de Arquivo 2020_249	Escala sem escala	Nº de folha
		Data Agosto 2020		Nº de folhas

1. SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Locação:

A locação da obra deverá seguir rigorosamente as dimensões que consta no Projeto Arquitetônico. Tomar-se-á o cuidado para que a obra esteja perfeitamente esquadrejada. Os locais onde serão locadas as guaritas deverão ser determinados conforme georreferenciamento do CBMRS..

2. FUNDAÇÃO e PILARES:

As fundações serão com estacas Ø 250mm, e profundamente não inferior a 2,00m. As estacas deverão ser encamisadas, e o concreto deverá apresentar Fck de 20 Mpa, o aço para estacas será 4 ferros Ø 10,0mm² e estribada com ferro Ø 4.2 a cada 15cm. Sobre a cabeça das estacas, será executada viga de baldrame 25x35cm, armada com 4 ferros Ø10,00mm² e estribada com ferro Ø 4.2 a cada 15cm.

Sobre a viga de baldrame, serão executadas quatro pilares com seção quadrada de 25x25cm, com altura de 1,80m livre acima do nível solo piso e 30cm sob a areia até a viga de baldrame. Armado com 4 ferros Ø10,0mm² e estribados com ferro Ø4.2 a cada 15cm, nas dimensões e alinhamento do projeto. No momento da concretagem, os pilares deverão ter espera no topo com ferro Ø 12.5mm para receber as vigas de madeira.

O cobrimento das ferragens deverá ser de no mínimo 5cm.

3. ESTRUTURA DE MADEIRA:

A estrutura de madeira começa com duas vigas com seção 12x30cm com comprimento total do piso de madeira da guarita apoiadas sobre os pilares de concreto com fixação nas esperas deixadas de Ø12.5mm. Sobre essas vigas, serão instalados 05 (cinco) vigas com seção 10x15cm com comprimento total do piso de madeira, no sentido transversal, que será fixado nessas vigas.

No mesmo alinhamento dos pilares de concreto, serão instalados os 04 (quatro) pilares de madeira, com seção 20x20cm com alturas indicadas em projeto e, sobre os pilares, a estrutura em madeira que sustenta o telhado.

4. PINTURA:

Todo o madeiramento deverá receber pintura afim de que a estrutura possa apresentar resistência às intempéries. A cor deverá ser em vermelho e amarelo, conforme modelo.

5. COBERTURA:

Acobertura será executada com estrutura demadeira e preferencialmente telha metálica do tipo sanduíche, ou fibrocimento de 4mm, que consiste em duas chapas metálicas e isolamento térmico entre elas.

6. CONSIDERAÇÕES SOBREAOBRA

Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos deverão apresentar funcionamento perfeito. Qualquer modificação no projeto arquitetônico terá que ter prévia aprovação do Responsável Técnico. Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as Normas da ABNT e normais locais em conformidade como CBMRS.

Lista de guaritas, localização e situação em 09/10/2023

Número	Local	situação
80	Iemanjá (centro)	Sem guarita (reconstrução)
79	Avenida Ararigbóia	Maderamento, pintura e parte do telhado
78	Avenida Poti	Pintura e porta
77	Hotel Bassani	Sem guarita (reconstrução)
76	Avenida Pindorama	Sem guarita (reconstrução)
75	Avenida Ruda	Pintura e dobradiças
74	Avenida Fávio Boianovski	Sem guarita (reconstrução)
73	Hotel Alcapuco	Maderamento e pintura
72	Av. Central – Capão da Canoa	Pintura
71	Rua Ubatuba de férias- Capão da Canoa	Maderamento e pintura
70	Farol (Zona nova)	Sem guarita (reconstrução)
69	Hotel Araçá	Pintura, porta
68	Bairro Arco-íris	Pintura e porta
67	Bairro Guarani	Pintura
66	Bairro Zona Norte	Pintura e guarda corpo e porta
65	Iemanjá (Jardim Beira mar)	Pintura
64	Praia do Barco	Pintura e guarda corpo e porta
62	Avenida das Gaivotas (Capão Novo)	Pintura
61	Concha acústica	Pintura, porta
60	Antigo Capão novo Praia Clube	Ok
59	Rua Saracura – Capão Novo	Sem guarita (reconstrução)
58	Condomínio Village – Capão Novo	Pintura
57	Rua Alçeu Feijo – Arroio Teixeira	Pintura e aberturas
56	Condomínio Holl Day – Arroio Teixeira	Pintura e porta
55	Residência Mar e Sol – Arroio Teixeira	Pintura e porta
54	Caixa d'água Corsan – Praia da Conceição	Sem guarita (reconstrução)
53	Condomínio Bela Mar - Curumim	Pintura e porta
52	Praça das Corujas - Curumim	Pintura
51	Iemanjá – Curumim	Pintura e porta
50	Hotel Galo - Curumim	Pintura